



## **Fiat Stilo** **Alle modellen met 1.6L motor**

### **Motor schokt, draait stationair onregelmatig, haperende ontsteking.**

Als de motor van deze auto's schokt, stationair onregelmatig draait en de ontsteking haperet, is de bobine mogelijk defect. In dit geval slaat er een vonk over tussen de eenvonkbobine en de cilinderkop (afb. 2). De vonk wordt niet door de bougie afgeleid maar komt tussen de rubberpakking en de kunststof behuizing van de bobine bij de cilinderkop. Omdat de bobine probleemloos functioneert, is het niet mogelijk om het probleem door metingen op te sporen. Alleen door het demonteren van de bobine en het verwijderen van de rubberpakking kan de vonkoverslag worden geconstateerd (afb. 1). Om het probleem op te lossen, dient u de betreffende eenvonkbobine te vervangen.

N.B.

Dit probleem doet zich vooral voor bij auto's waarbij de vervangingsintervallen van de bougies niet zijn aangehouden.



Afb. 1



Afb. 2